


Handhavandeinstruktion

SR 591

Svetsskärm

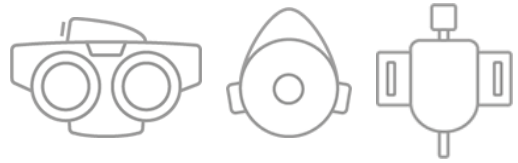

Generell information

Bruksanvisning för SR 591 skall läsas före användning.

Sundströms svets-skärmar SR 591 är avsedda att användas enskilt eller tillsammans med Sundströms SR 900-system.

Svets-skärmarna är speciellt avsedda för skydd mot strålning och stänk vid svetsning, skärbränning och jämförliga arbeten.

Vid val av ansiktsdel ska bland annat följande faktorer beaktas:

- Förekomst av farlig explosiv atmosfär
- Typer av föroreningar
- Koncentrationer
- Arbetsbelastning
- Skyddsbehov utöver andningsskyddsbehovet

Risikanalyser bör utföras av person med lämplig utbildning och med erfarenhet inom området.

Uppackning av SR 591



Packlista:

- Svetsskärm
- Bruksanvisning
- Rengöringsservett

1. Justera huvudställningen



1.1 Justering i höjded.

A - hur högt skärmen sitter på huvudet.



1.2 Justering av vinkeln mellan skärm och huvudställning.

B - vinkeln mot skärmen.



1.3 Justering av avstånd mellan skärm och huvudställning.

C - avståndet till skärmen.



1.4 Justering av vidden på huvudställningen.

D - inställning av vidden på huvudställningen.

2. Påtagning av utrustning




2.1 Fäll upp visiret och ta på skärmen.

Justera vidden på huvudställningen genom att vrida på ratten bak på huvudställningen.



2.2 Fäll ner visiret.

3. Montering av svetsglas

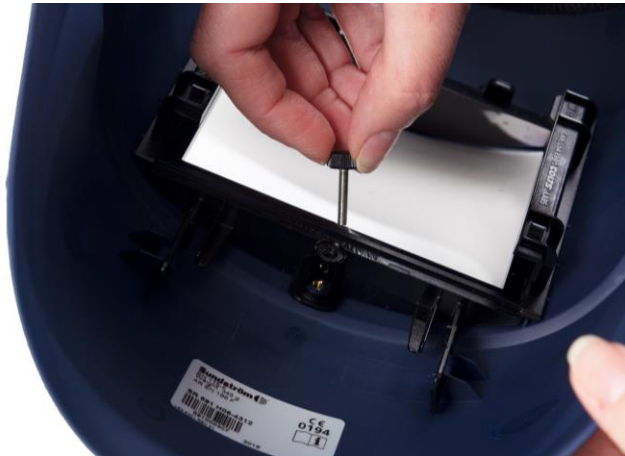

3.1 Lossa skruven i hållaren som håller svetsglaset.



3.2 Lossa hållaren som håller svetsglaset.



3.3 Skjut in svetsglaset i hållaren.

Klicka tillbaka hållaren och skruva tillbaka skruven.

4. Montera inre skyddsglas



4.1 Lossa skruven i hållaren som håller svetsglas



4.2 Lossa hållaren som håller svetsglas



4.3 Montera inre skyddsglas på insidan av svetsglas



4.4 Skjut in svetsglas i hållaren.
Klicka tillbaka hållaren och skruva tillbaka skruven.

5. Montering av korrektionsglas



5.1 Lossa skruven i hållaren som håller svetsglaset



5.2 Lossa hållaren som håller svetsglaset.



5.3 Montera korrektionsglaset på insidan av svetsglaset.



5.4 Skjut in svetsglaset i hållaren.
Klicka tillbaka hållaren och skruva tillbaka skruven.

6. Byte av yttre skyddsglas



6.1 Lossa skruven i hållaren som håller svetsglaset



6.2 Lossa hållaren som håller svetsglaset.



6.3 Lossa och ta bort det yttre skyddsglaset.



6.4 Montera det nya yttre skyddsglaset.
Montera hållaren.
Fäst skruven.

7. Byte av svettband



7.1 Ta bort svettbandet



7.2 Montera svettbandet på huvudställningen.



7.3



7.4

8. Byte av huvudställning



8.1 Ta ur huvudställningen från skärmen genom att lossa de två infästningspunkterna.



8.2 Montera ett nytt svettband, se *Byte av svettband*.

Fäst huvudställningens två infästningar.

8.3 Kontrollera att huvudställningen är låst i skärmens infästningspunkter.

9. Rengöring

Vid svårare nedsmutsning kan svettbandet tvättas med en mild tvållösning.

Vid behov kan skärmen desinficeras genom att spreja med 70 % etanol- eller isopropanollösning.

OBS! Rengör aldrig med lösningsmedel.



9.1 För den dagliga skötseln rekommenderas Sundströms rengöringsservett SR 5226.



9.2 Torka försiktigt av skyddsglasen av plast, de är känsliga för repor. Automatiska svetsglas är mycket känsliga för fukt. Använd bara en torr putsduk.

10. Underhållsschema

	Före användning	Efter användning	Årligen
Visuell kontroll	•	•	•
Rengöring		•	•

10.1 Rekommenderat minimikrav för att försäkra dig om att utrustningen är funktionsduglig.